

---

## 输送带厂家制作工程擦胶的使用方法

输送带厂家制作工程擦胶的使用方法：擦胶的次要作用是将带芯帆布层粘分解一度全体。请求对于带芯资料有优良的粘合功能（布与布之间的摩擦强度没有低于 4.5N/mm），耐疲倦（布层屈挠位数 $\geq$ 2.5 万次/全剥），况且要有剩余的可塑性（可塑度 0.5~0.6）和抗焦烧等工艺功能。生胶以自然橡胶为主，并用 20~30 品质份丁苯橡胶，含胶率 50%内外。硫化系统同正常的硫磺、推进剂系统。推进剂正常采纳 M 和 DM 并用，或者退出大批的 TMTD，以放慢硫化进度，但要留意预防胶料焦烧。炭黑应选用半补强炭黑或者其余软质炭黑，用量 10 品质份内外。掺用丁苯橡胶的擦胶应恰当增多古马隆树脂和酒精树脂的用量，要不会升高布层的黏着力

---